

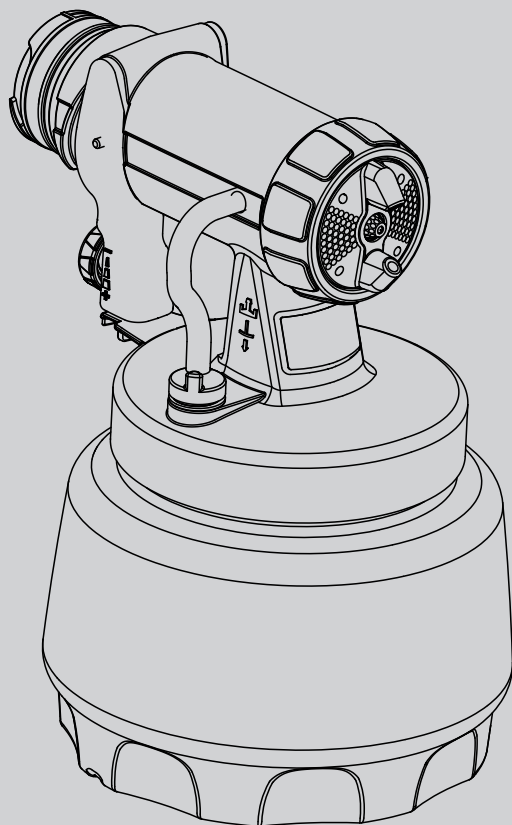
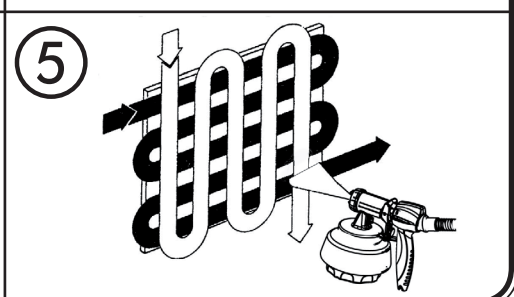
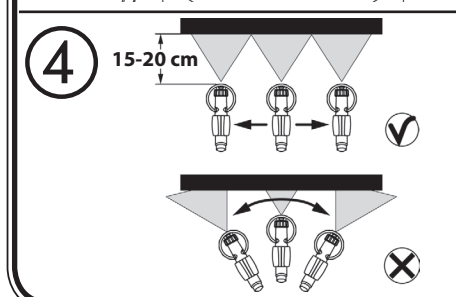
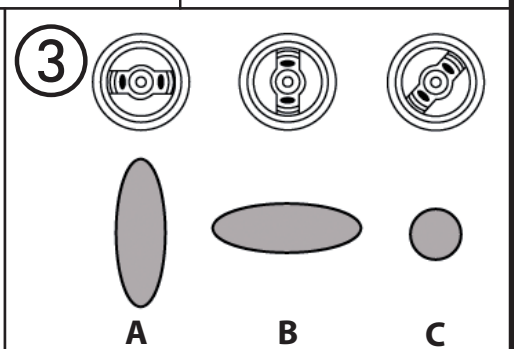


WAGNER

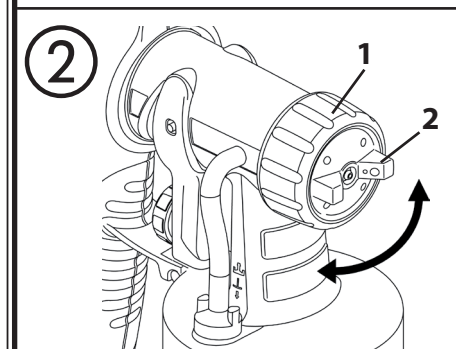


**WALL EXTRA
TEXTURE
STRÍKACÍ NÁSTAVEC**


CZ

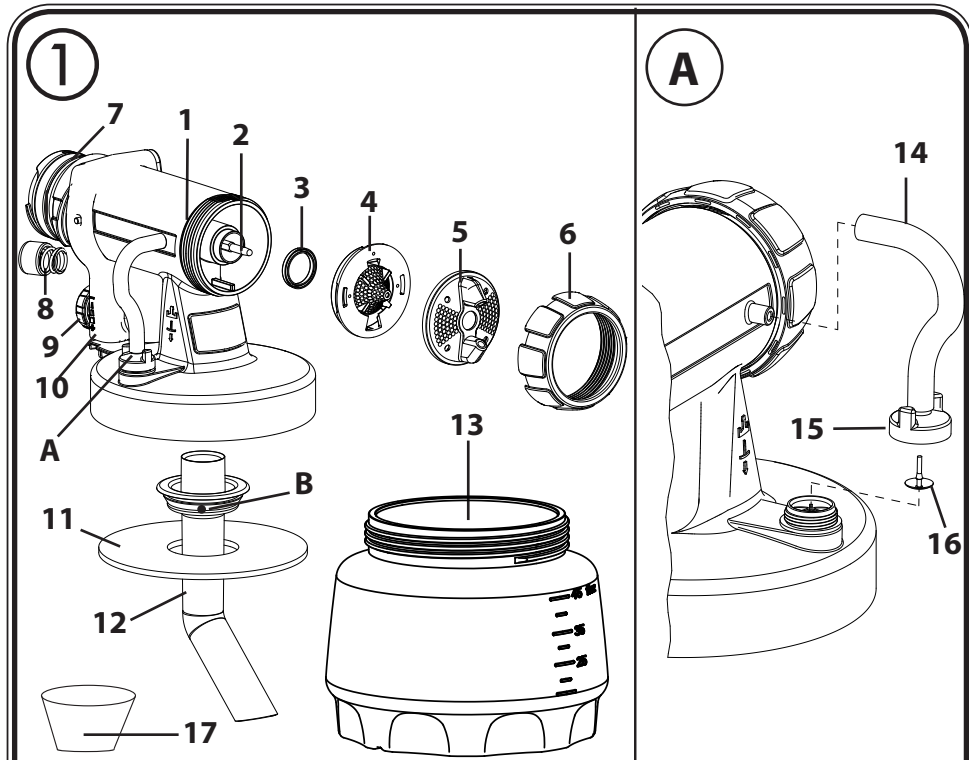


6

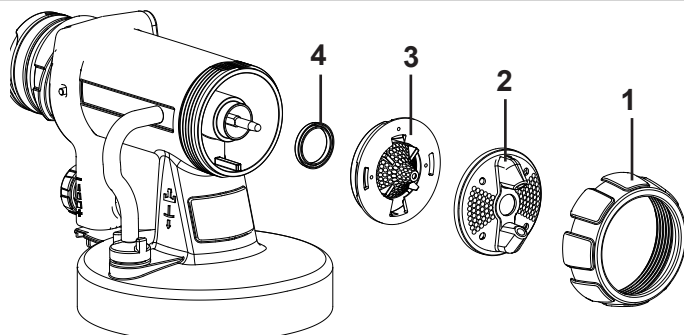


7

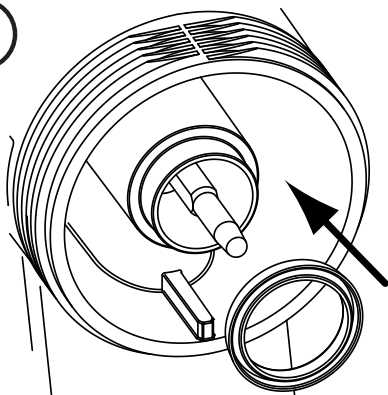

8

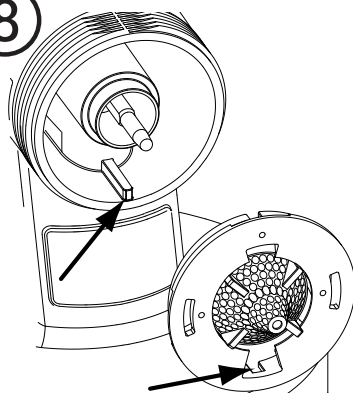

9

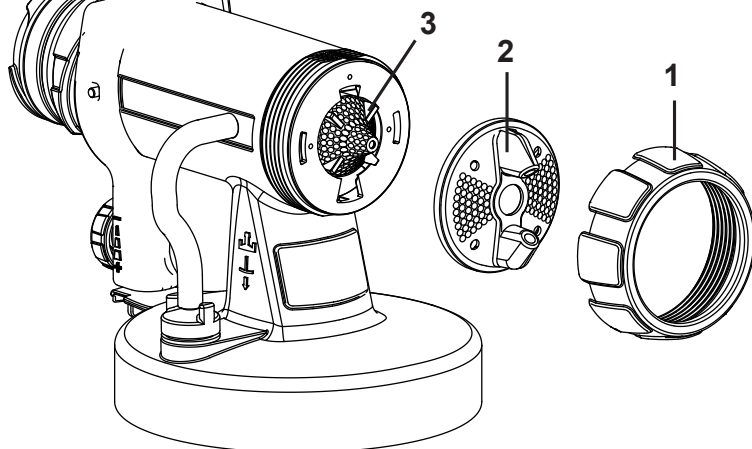

Tento návod k obsluze si pozorně přečtete před prvním uvedením přístroje do provozu a pamatujte na dodržování bezpečnostních pokynů. Pro tento nástavec platí bezpečnostní pokyny základního přístroje.

Stříkací nástavec Texture byl vyvinut speciálně pro nanášení jemných omítek, strukturovaných barev, základních nátěrů a uzavíracích základů. Vysoké dodávané množství a vysoká pracovní rychlost jsou hlavními znaky tohoto stříkacího nástavce.



Abyste docílili optimálního pracovního výsledku, měli byste stříkací nástavec Texture používat pouze s přístroji Wagner HVLP s výkonem nejméně 570 wattů.

Popis (obr. 1 / A)	
1) Těleso pistole	2) Jehla
3) Těsnění trysky	4) Tryska
5) Vzduchová clona	6) Přesuvná matice
7) O-kroužek	8) Pružina s krytkou
9) Regulace množství materiálu	10) Ovládací rukojeť
11) Těsnění nádoby	12) Výtlačná trubka
13) Nádobka	14) Vzduchová hadice
15) Viko ventilu	16) Membrána
17) Plnicí nálevka	

Nátěrové hmoty vhodné ke zpracování

Jemná omítka (maximální velikost zrna 1 mm), strukturovaná barva
Základní nátěr, uzavírací základ

Příprava pracoviště



Zásuvky a vypínače bezpodmínečně zakryjte lepicí páskou. Nebezpečí úderu elektrickým proudem z důvodu vnikajícího postřikového materiálu! Zakryjte všechny plochy a objekty, které se nemají postříkovat, příp. je odstraňte z pracovní oblasti. Za škody rozstříkem (overspray) se nepřebírá žádné ručení.



U silikátových barev dochází při styku se skleněnými a keramickými plochami k jejich rozleptání! Všechny příslušné povrchy se proto bezpodmínečně musí úplně zakrýt.

Příprava nátěrové hmoty



Stříkaným materiálem, který má minimálně pokojovou teplotu, se dosáhne lepšího výsledku postříku.

Pomocí stříkáacího nástavce je možné stříkat neředěné nebo málo ředěné jemné omítky, strukturované barvy a základní nátěry. Podrobné informace najdete v technickém datovém listu výrobce barvy (→ stáhněte z Internetu).

1. Materiál důkladně promíchejte a zředte ho v nádobě v souladu s doporučením o zředění (k míchání se doporučuje používat míchadlo).

Doporučení pro ředění

Stříkaný materiál	
Základní nátěr, uzavírací základ	neředěno
Jemná omítky	ředění 0-5 %
Strukturovaná barva	Řidte se údaji výrobce

2. Pokud je dodávané množství i při maximálním nastavení množství příliš nízké, postupně zředte 5 - 10 %, dokud nebude dodávané množství odpovídat vašim požadavkům (dodržujte maximální povolené zředění podle údajů výrobce).

Příprava stěny



Výsledek stříkání rozhodujícím způsobem ovlivňuje to, jak hladký a čistý je povrch před stříkáním. Jemnou omítkou nemůžete odstranit nerovnosti nebo díry. Plochy proto dobře připravte a udržujte bez prachu.

Před stříkáním jemné omítky může být potřeba, v závislosti na podkladu, nanést na stěnu vhodný uzavírací základ/základní nátěr. Dodržujte přitom také údaje výrobce materiálu.

Seřízení množství materiálu

Pomocí tohoto nástavce lze zpracovávat velmi velká množství. Abyste zamezili stékání materiálu, vyzkoušejte si nejprve nastavení množství na papíře nebo kartónu. Regulační knoflík (obr. 1, poz. 9) otočte nejprve zpět (-) a potom pomalu zvyšujte množství materiálu otáčením vpřed (+) až na požadované množství.



Doporučená nastavení množství:

U jemné omítky/strukturované barvy musíte množství materiálu přizpůsobit velikosti zrna. Při větších velikostech zrna (např. 1 mm) musíte nastavit větší množství materiálu.

U základních nátěrů/uzavíracích základů doporučujeme nastavit menší množství materiálu.

Seřízení požadovaného tvaru paprsku



VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Nikdy během seřizování vzduchové clony nestlačujte ovládací rukojeť.

Při mírně uvolněné přesuvné matici (obr. 2, 1) otočte vzduchovou clonu (2) do polohy, která odpovídá požadovanému tvaru paprsku (viz šipka). Poté přesuvnou matici opět utáhněte.

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Obr. 3 A = svislý plochý paprsek | → | pro vodorovné nanášení materiálu |
| Obr. 3 B = vodorovný plochý paprsek | → | pro svislé nanášení materiálu |
| Obr. 3 C = kruhový paprsek | → | pro kouty a hrany a rovněž pro špatně |

Technika nástřiku (obr. 4)

Všeobecné

- Pohyb při stříkání by neměl vycházet ze zápěstí, nýbrž z celého ramena. Takto je při stříkání zaručena stále stejná vzdálenost mezi stříkací pistolí a povrchem předmětu.
- **Důležité:** Začněte na kraji stříkané plochy. Nejdříve začněte stříkacím pohybem a následně stiskněte spouštěcí rukojeť. Zabraňte přerušení na stříkané ploše.

Základní nátěr, uzavírací základ

- Zvolte vzdálenost asi 15 – 20 cm a nastavte menší množství materiálu.

Jemná omítka / strukturovaná barva

- Zvolte vzdálenost 15 - 20 cm podle požadované šířky stříkaného paprsku.
- U jemné omítky/strukturované barvy musíte množství materiálu přizpůsobit velikosti zrna. Při větších velikostech zrna (např. 1 mm) musíte nastavit větší množství materiálu.
- Jemnou omítku nanášejte křížem (obr. 5). V případě potřeby nastříkejte ještě další 1 – 2 vrstvy (nechte nejprve zaschnout).



Konečný výsledek stříkání můžete zhodnotit teprve až po zaschnutí. Než provedete opravu, počkejte proto nejprve asi 20 – 30 minut, dokud není první vrstva suchá.



Dodávané množství je u jemných omítek menší než u základních nátěrů. Pracujte proto pomaleji, abyste docílili stejnoměrného nanášení.

Další pokyny pro seřizování tvaru paprsku a správnou techniku nástřiku viz návod k základnímu přístroji.

Přerušení práce

- Vypněte přístroj.
- U jemných omítek dávejte pozor na maximální dobu zpracování (v zásadě 20 – 30 minut). Při delších přestávkách stříkací nástavec vyčistěte, protože zaschlý materiál se nesnadno odstraňuje.
- V případě delších přestávek nádobu odvzdušněte krátkým otevřením a následným zavřením.
- Po přerušení prací vyčistěte otvory trysky.



Při odkládání stříkacího nástavce Texture dbejte na stabilitu nádoby.

Ukončení práce a čištění

Viz také návod k základnímu přístroji.



Při zpracování jemné omítky, strukturované barvy a základního nátěru doporučujeme k čištění teplou vodu.

1. Vypněte přístroj.
2. Odšroubujte a vyprázdněte nádobku. Vytáhněte výtlačnou trubku s těsněním nádoby.
3. Nádobku a výtlačnou trubku zhruba očistěte štětcem. Vyčistěte odvzdušňovací otvor (obr. 1, B).
4. Nádobku naplňte rozpouštědlem nebo vodou. Našroubujte nádobku.
K čištění nepoužívejte hořlavé látky.
5. Zapněte přístroj a rozpouštědlo nebo vodu z nádoby vystříkejte do vhodné nádoby nebo na hadr.
6. Shora uvedený postup opakujte, až z trysky vychází jen čisté rozpouštědlo nebo voda.
7. Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou vidlici.
8. Odšroubujte a vyprázdněte nádobku. Vytáhněte výtlačnou trubku s tesněním nádoby.



K čištění nádoby doporučujeme používat běžný kartáč na umývání.



POZOR! K čištění těsnění, membrány a otvorů trysek nebo vzduchových otvorů stříkací pistole nikdy nepoužívejte špičaté kovové předměty. Ventilační hadice a membrána jsou jen podmíněčně odolné proti rozpouštědlům. Nepokládejte je do rozpouštědla, jen je utřete.

9. Vzduchovou hadici (obr A, 14) vytáhněte nahoru z tělesa pistole. Našroubujte víko ventilu (15). Vyjměte membránu (16). Všechny díly pečlivě očistěte.
10. Odšroubujte přesuvnou matici (obr 6, 1), sejměte vzduchovou clonu (2) a trysku (3). Vzduchovou clonu, těsnění trysky (4) a trysku očistěte štětcem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.

Sestavení



Stříkací tryska, vzduchová klapka a jehla musejí být navzájem zesoulaďené. Nekombinujte konstrukční díly různých rozprašovacích nástavců, protože konstrukční díly se přitom mohou poškodit.



POZOR! Přístroj se smí používat jen s funkčním ventilem. Jestliže barva vystupuje do vzduchové hadice (obr. A, poz. 16), přístroj dále nepoužívejte! Demontujte vzduchovou hadici, ventil a membránu, vyčistěte a případně vyměňte membránu. Stříkací pistoli nepokládejte.

1. Membránu (obr A, 14) nasad'te **kolíkem nahoru** na spodní část ventilu. Viz označení na tělese pistole.
2. Víko ventilu (obr A, 15) opatrně nasad'te a přišroubujte.
3. Vzduchovou hadici (obr A, 16) nasad'te na víko ventilu a na vsuvku na tělese pistole.
4. Těsnění trysky posunout přes jehlu, drážka (štěrbina) při tom musí ukazovat směrem k Vám. (obr. 7).
5. Trysku nasuňte na těleso pistole výřezem směrem dolů (obr. 8).
6. Nasad'te vzduchovou clonu (obr. 9, 2) na trysku (3) a utáhněte pomocí přesuvné matice (1).
7. Těsnění nádoby nasad'te zespodu na výtlačnou trubku a posuňte až k osazení, přitom mírně otáčejte těsněním nádoby.
8. Výtlačnou trubku s těsněním nádoby zasuněte do tělesa pistole.

Odstraňování poruch



V následující tabulce naleznete řešení nejčastějších problémů při zpracování jemné omítky a strukturované barvy.

Řešení dalších problémů naleznete také v návodu základního přístroje a na internetu na stránce www.wagner-group.com/service.

Porucha	Příčina	Náprava
Nátěrová hmota tvoří záclony	<ul style="list-style-type: none"> • Naneseno příliš mnoho nátěrové hmoty 	<ul style="list-style-type: none"> → Šroub pro nastavení množství materiálu otočte doleva (-) → Nechte nejprve uschnout a potom můžete brousit
Špatná krycí schopnost na stěně	<ul style="list-style-type: none"> • Příliš studený stříkaný materiál • Velmi savý podklad nebo barva se špatnou krycí schopností • Příliš velká vzdálenost 	<ul style="list-style-type: none"> → Stříkaný materiál by měl mít zpočátku pokojovou teplotu → Stříkejte do kříže (obr. 5) → Blíže k objektu

Porucha	Příčina	Náprava
Z trysky nevychází žádná nátěrová hmota	<ul style="list-style-type: none"> • Tryska ucpána • Výtlačná trubka ucpána • Nastavení množství materiálu je otočeno příliš doleva (-) • Výtlačná trubka uvolněna • Nevytváří se tlak v nádobce • Odvzdušňovací otvor ucpána (obr. 1, B) 	<ul style="list-style-type: none"> → Vyčistit → Vyčistit → Otočit doprava (+) → Zasunout → Utáhnout nádobku → Vyčistěte

Seznam náhradních dílů (obr. 1 / A)

Poz.	Název	Obj. číslo
3	Těsnění trysky (2 ks)	2304 433
4	Tryska	2343 963
5	Přesuvná clona	2343 965
6	Přesuvná matice	2343 966
7	O-kroužek	2362 875
8	Pružina s krytkou	2343 967
11	Těsnění nádobky	2328 919
12	Výtlačná trubka	2328 922
13	Nádobka 1300 ml s víkem	2305 155
14, 15, 16	Vzduchová hadice, víko ventilu, membrána	2304 027
17	Plnicí nálevka (3 ks)	2304 028

Nový CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje díky dalším stříkacím nástavcům a příslušenství správný nástroj pro každou práci.

Další informace o paletě produktů WAGNER v oblasti renovace najdete na adrese www.wagner-group.com

Ochrana Životního prostředí

Nářadí včetně příslušenství a obalu by se mělo odevzdat k ekologické recyklaci. Při likvidaci nedávejte přístroj do domovního odpadu. Podporujte životní prostředí a přineste Váš přístroj do místního sběrného místa určeného pro likvidaci přístrojů nebo se vyptejte v odborném obchodě.

Zbytky barev a rozpouštědla se nesmějí vylévat do kanalizace, odtokového systému, ani do domovního odpadu. Musejí se zlikvidovat zvláště jako nebezpečný odpad. Řiďte se přitom pokyny uvedenými na obalech výrobků.

Důležité upozornění související se zárukou na produkt!

Při použití příslušenství a náhradních dílů jiných výrobců může dojít k částečné nebo úplné ztrátě nároků na případné plnění ze záruky. Při použití originálního příslušenství a náhradních dílů WAGNER máte zaručeno, že jsou splněny všechny bezpečnostní požadavky.

2 roky záruka

Platnost záruky je 2 roky, počítáno ode dne nákupu (datum na pokladní stvrzence). Záruka se vztahuje a je omezena na bezplatné odstranění nedostatků, které prokazatelně vyplývají z použití nesprávných materiálů při výrobě nebo závad montáže, nebo na výměnu vadných dílů. Použití nebo uvedení do provozu, stejně jako svépomocně prováděná montáž nebo opravy, při nichž není postupováno v souladu s naším návodem k obsluze, vyloučí nárok na záruku. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny díly podléhající opotřebení. Ze záruky je rovněž vyloučeno použití pro živnostenské podnikání. Vyhrazuje si výslovné právo na plnění ze záruky. Záruka zaniká, jestliže byl přístroj otevřen jinými osobami než servisním personálem firmy WAGNER. Na poškození při přepravě, pracích na údržbě a rovněž poškození a poruchy vzniklé v důsledku nedostatečné údržby se záruky rovněž nevztahují. Jako doklad o nabytí přístroje musí být při uplatnění nároku na plnění ze záruky předložen originál dokladu o nákupu. Pokud to zákon umožňuje, vyloučíme záruku za jakékoli zranění osob, poškození věcí a následných škod, zejména tehdy, jestliže je přístroj používán jinak než pro účely stanovené v návodu k obsluze, není uváděn do provozu podle našeho návodu k obsluze, nebo je neodborně svépomocně upravován nebo udržován. Práce na opravách nebo údržbě, při nichž bude postupováno tak jak je uváděno v tomto návodu k obsluze, si vyhrazuje provádět v podniku. V případě záruční nebo pozáruční opravy se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj koupili.

- D** **J. WAGNER GMBH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69
- SK** **E-CORECO SK S.R.O.**
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077
- CZ** **E-CORECO S.R.O.**
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364
- F** **WAGNER FRANCE S.A.R.L.**
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0)1 69 81 72 57
- GB** **WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**
Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 15Z
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548
- H** **HONDIMPEX KFT.**
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (- 22) - 407 852
- DK** **ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S** **NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01
- NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
- PL** **PUT WAGNER SERVICE**
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48 32 - 346 37 10
F +48 32 - 346 37 13
- S** **ORKLA HOUSE CARE AB** **ROM** **ROMIB S.R.L.**
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
- ROM** **ROMIB S.R.L.**
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239
- CH** **J. WAGNER AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23
- E** **MAKIMPORT** **I** **FHC SRL**
HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59
- AUS** **WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY. LTD.,**
14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20
- I** **FHC SRL**
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845