


WAGNER



CONTROL 150 M
HIGH PERFORMANCE AIRLESS SPRAYER
PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE

CZ

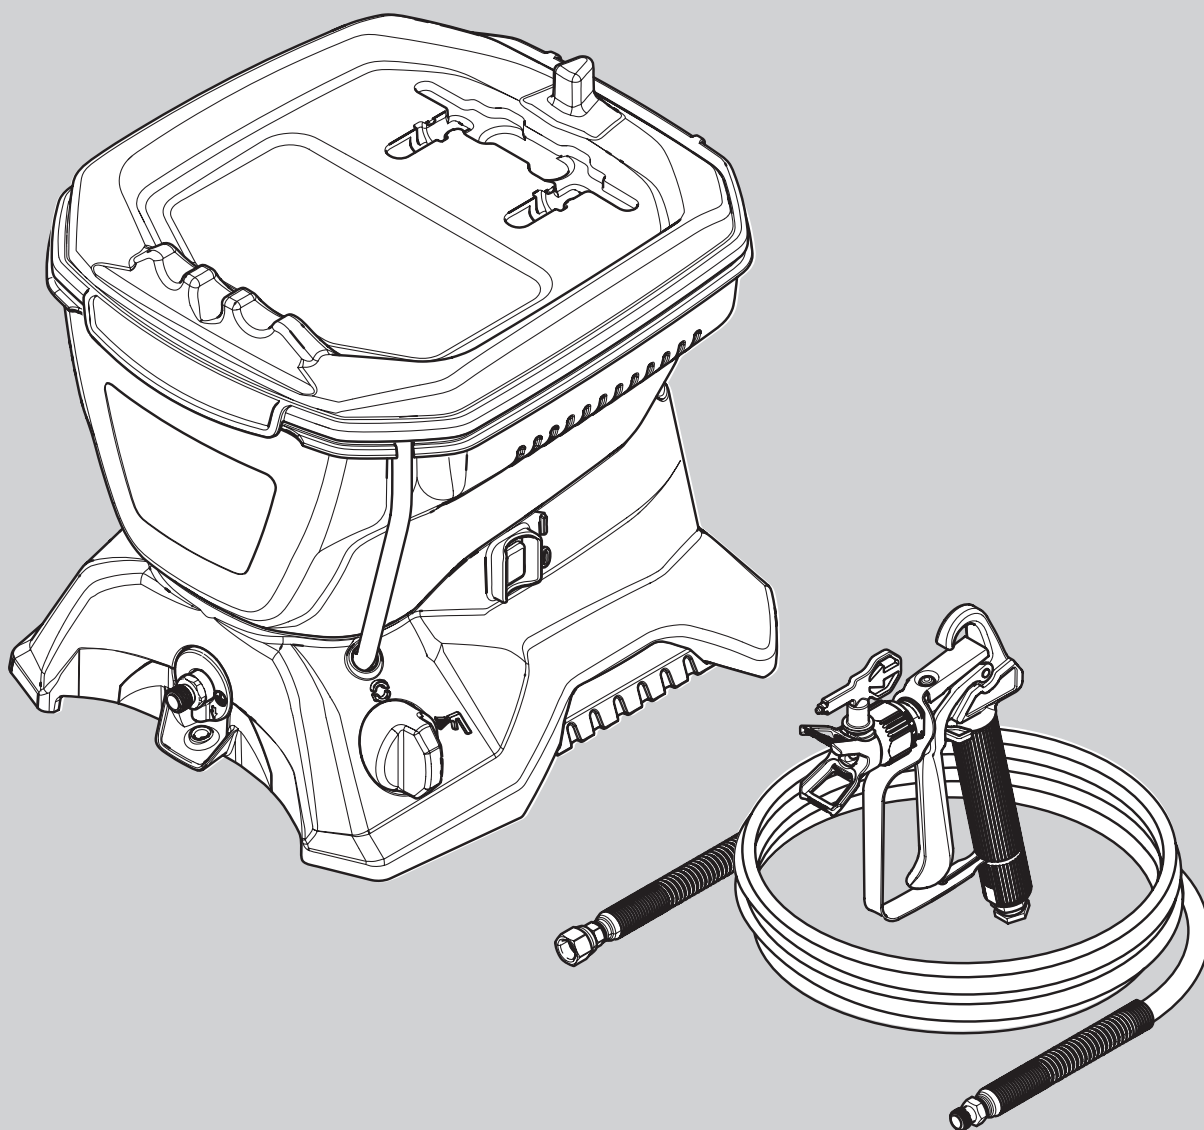

! NENÍ URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ !

Varování!

Pozor, nebezpečí úrazu injekčními nástřikovými látkami!
Přístroje Airless generují extrémně vysoké stříkací tlaky.

**1**

Nikdy se nedotýkejte prsty, rukama nebo jinými částmi těla paprsku stříkaného materiálu!

**Nikdy nemířte stříkací pistolí proti sobě, ostatním osobám a zvířatům
Nikdy nepoužívejte stříkací pistolí bez ochrany proti nebezpečnému dotyku.**

**Neošetřujte úraz stříkacím zařízením stejně jako neškodné pořezání.
V případě poranění pokožky nanášeným materiálem nebo ředidlem okamžitě vyhledejte lékaře a nechejte se řádně a rychle ošetřit. Informujte lékaře o používaných nanášených materiálech nebo o použitém ředidle.**

2

Před každým uvedením do provozu je nezbytné provést podle návodu k obsluze následující činnosti:

- 1. Poškozené přístroje je zakázáno nadále používat.**
- 2. Zajistěte stříkací pistolí Wagner pomocí pojistné páky na spoušti**
- 3. Zajistěte uzemnění – přípojka musí být provedena pomocí preventivně uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem.**
- 4. Zkontrolujte dovolený provozní tlak vysokotlaké hadice a stříkací pistole**
- 5. Zkontrolujte těsnost všech spojů**

3

Je nezbytné přesně dodržovat návod k provedení pravidelné údržby a čištění přístroje.

Před zahájením jakýchkoliv prací na přístroji a při každé přestávce v práci se musíte řídit následujícími pravidly:

- 1. U stříkací pistole a vysokotlaké hadice snižte tlak**
- 2. Zajistěte stříkací pistolí Wagner pomocí pojistné páky na spoušti**
- 3. Vypněte přístroj.**

Dodržujte bezpečnost!

Blahopřejeme Vám k nákupu vysokotlakého stříkacího zařízení s aplikací bezvzduchovým způsobem firmy WAGNER.






Pozorně přečtěte tuto příručku před prvním použitím zařízení a dodržujte bezpečnostní předpisy. Pečlivě uchovejte příručku a bezpečnostní předpisy.

Získali jste kvalitní výrobek, jehož bezvadná funkce je podmíněna pečlivou údržbou a ošetřováním.

Důležité! Po každém použití musí být zařízení vyčištěno.

Pokud zařízení není čištěno, vyvolává to závady funkce! Na závady vzniklé jako důsledek přítomnosti nečistot se nevztahuje záruka. Při poruchách nejprve vyčištěné zařízení znovu vyzkoušejte, než je odesláno do servisu pro zákazníky.

Vysvětlení použitých symbolů

	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud se mu nezabrání, může následkem toho dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.
	Označuje tipy k použití a jiné obzvláště užitečné informace.
	Při práci noste vhodnou ochranu sluchu.
	Při práci noste vhodnou ochranu dýchacích cest.
	Při práci noste vhodné ochranné rukavice.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Pozor! Je třeba si přečíst veškeré pokyny. Zanedbání dále uvedených pokynů může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru anebo k závažnému poranění. Výraz "elektrické nářadí" používaný v následujícím textu se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátorové baterie (bez síťového kabelu).

1. Bezpečnost na pracovišti

- a) **V pracovním prostoru udržujte pořádek a zajistěte dobré osvětlení.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou být zdrojem úrazů.
- b) **S přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

c) **Elektrické nářadí používejte mimo dosah dětí a jiných osob.** Při rozptylování pozornosti můžete ztratit kontrolu nad přístrojem.

2. Elektrická bezpečnost

- a) **Přípojovací vidlice přístroje musí odpovídat zásuvce. Vidlice se nesmí žádným způsobem upravovat. Spolu s přístroji chráněnými zemněním nepoužívejte žádné přizpůsobovací adaptéry (vidlice).** Originální vidlice a odpovídající zásuvka snižují riziko zasažení elektrickým proudem.
- b) **Zabraňte dotyku těla s uzemněnými plochami, např. potrubím, topením, kamny a chladničkami.** Pokud je tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.
- c) **Přístroj chraňte před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- d) **Nezneužívejte kabel k nošení přístroje, zavěšování ani k vytahování vidlice ze zásuvky. Kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými díly přístroje.** Poškozený nebo překroucený kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- e) **Používáte-li elektrické nářadí na volném prostranství, použijte jen takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné také pro venkovní použití.** Použití vhodného prodlužovacího kabelu pro práci ve venkovním prostředí snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- f) **Je-li nezbytné používat zařízení ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Použití proudového chrániče zamezuje vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob

- a) **Při práci s elektrickým nářadím buďte pozorní, soustředte se na prováděnou činnost a postupujte uvážlivě. Nepoužívejte přístroj, pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Okamžik nepozornosti při použití přístroje může vést k závažnému zranění.
- b) **Používejte osobní ochranné pomůcky a stále noste ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako je maska proti prachu, bezpečnostní neklouzavá obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.
- c) **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Než elektrické nářadí připojíte k napájecímu zdroji, zvednete ho, nebo ho budete přenášet, ujistěte se, že je vypnuté. Jestliže máte prst na spínači při přenášení přístroje nebo je k napájení připojován zapnutý přístroj, může dojít k nehodě.**

- d) Než přístroj zapnete, **odstraňte seřizovací nástroje nebo montážní klíče.** *Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčejícím se dílu přístroje, může způsobit zranění.*
- e) **Nepřeceňujte své možnosti. Dbejte na bezpečný postoj a neustále udržujte rovnováhu.** *Takto můžete mít přístroj lépe pod kontrolou i v neočekávaných situacích.*
- f) **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a ru kaviče udržujte mimo dosah pohyblivých dílů.** *Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.*
- g) **Tento přístrojem nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi.** *Výjimky jsou možné tehdy, když jsou tyto osoby pod dozorem osoby, která nese zodpovědnost za jejich bezpečnost, anebo jim dává pokyny, jak přístroj používán. Aby bylo zaručeno, že si děti nebudou s přístrojem hrát, je třeba na ně dohlížet.*
- h) **Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřestávejte dodržovat pravidla bezpečné práce s elektrickým nářadím, i když už si při práci s ním věříte.** *Stačí zlomek vteřiny a neopatrnost může vést k těžkému úrazu.*

4. Uvážlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání

- a) **Nepřetěžujte přístroj. Pro daný druh práce použijte elektrické nářadí, které je k tomu určeno.** *S vhodným elektrickým nářadím budete v odpovídajícím výkonovém rozsahu pracovat lépe a bezpečněji.*
- b) **Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud je jeho spínač vadný.** *Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.*
- c) **Před seřizováním přístroje, výměnou dílů příslušenství nebo před odložením přístroje vytáhněte vidlici ze zásuvky.** *Toto bezpečnostní opatření zabraňuje neočekávanému spuštění přístroje.*
- d) **Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby přístroj používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo si nepřčetly tento návod.** *Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.*
- e) **Pečlivě ošetřujte přístroj. Kontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně pracují a nepřičí se, zda některé díly nejsou zlomené nebo poškozené natolik, že to nepříznivě ovlivňuje funkci přístroje. Před použitím přístroje poškozené díly opravte.** *Příčinou řady nehod je špatně udržované elektrické nářadí.*

f) **Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s těmito pokyny a jak je předepsáno pro tento speciální typ přístroje.** *Přítom berte v úvahu pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí pro účely jiné než pro které je určeno, může vést k nebezpečným situacím.*

g) **Udržujte madla a úchopové plochy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.** *Kluzká madla a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídatelných situacích.*

5. Servis

a) **Přístroj svěřte k opravě jen kvalifikovaným odborníkům a s použitím originálních náhradních dílů.** *Takto je zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost přístroje.*

b) **V případě poškození kabelu síťového připojení přístroje musí být kabel vyměněn výrobcem nebo servisem pro zákazníky či jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení zdraví.**

Ochrana zdraví



Nebezpečí

Pozor! Používejte ochranu dýchacího ústrojí: Mlhazbarva a výpary rozpouštědla jsou zdraví škodlivé. *Pracujte jen v dobře větraných prostorách nebo s použitím nuceného větrání. Doporučuje se nošení pracovního oděvu, ochranných brýlí, chráničů sluchu a rukavic.*

Hořlavé nanášené látky



Nebezpečí

Stříkací pistole nesmí být používána k nástřiku hořlavých látek.

Ochrana proti explozi



Nebezpečí

Nepoužívejte přístroj v provozovnách, které spadají pod vyhlášku o ochraně před explozí.

Nebezpečí exploze a požáru při stříkacích pracích v důsledku nebezpečného zdroje vznícení



Nebezpečí

V okolí přístroje nesmějí být žádné zdroje vznícení, jako je např. otevřený plamen, cigarety a dýmky, jiskry, žhavé dráty, horké předměty apod.

Elektrostatické výboje (jiskry nebo plameny)



Nebezpečí

Podmíněno elektrostatickým nabitím a rychlostí proudění u tlaku nástřiku může za určitých okolností na přístroji dojít ke vzniku elektrostatických nabíjení. Tato mohou při vybíjení způsobit vznik jisker nebo plamenů. Z tohoto důvodu je nezbytné, abyste přístroj vždy uzemnili pomocí elektrické instalace. Připojení musí být provedeno pomocí preventivně uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem.

Větrání

Aby se zabránilo nebezpečí výbuchu, jakož i poškození zdraví při stříkacích pracích, musí se zajistit dostatečné přirozené nebo umělé větrání.

Zajistěte přístroj a stříkací pistoli

Veškeré hadice, přípojky a filtrační prvky musejí být před uvedením čerpadla stříkacího zařízení do provozu zajištěny. Nezajištěné součásti se mohou působením velké síly uvolnit nebo může dojít k vystříknutí kapaliny pod vysokým tlakem. Následkem toho může dojít k vážným zraněním.

Stříkací pistoli vždy zajistěte během montáže a demontáže trysky a při přerušení práce.

Zpětný ráz stříkací pistole



Nebezpečí

V případě vyššího provozního tlaku vytvoří stisknutí spouště zpětný ráz o intenzitě až 15 N.

Pokud na to nebudete připraveni, může vám ruka nečekaně cuknout nebo dokonce můžete ztratit rovnováhu. To může vést k úrazům.

Dlouhodobé zatížení tímto zpětným nárazem může způsobit trvalou zdravotní újmu.

Max. provozní tlak

Dovolený provozní tlak pro stříkací pistole, příslušenství stříkacích pistolí a vysokotlakých hadic nesmí být nižší nebo maximální provozní tlak, uvedený na přístroji – 110 barů (11 MPa).

Nátěrový materiál

Dejte pozor na nebezpečí, které může pocházet od nastříkávané látky a řiďte se rovněž popisem na obalu nebo postupujte dle pokynů výrobce dané látky.

V žádném případě nenastříkujte látky, jejichž nebezpečnost není známa.

Vysokotlaká hadice (bezpečnostní upozornění)



Nebezpečí

Pozor / nebezpečí zranění při vstříkávání!
V důsledku opotřebení, přehýbání a používání, jež neodpovídá určenému účelu, se na vysokotlaké hadici mohou vytvořit netěsná místa. Netěsným místem může dojít ke vstříknutí kapaliny do membrány.

Před každým použitím vysokotlakou hadici důkladně zkontrolujte.

Poškozenou vysokotlakou hadici okamžitě vyměňte.

Nikdy neopravujte vysokotlakou hadici svépomocí!

Vyvarujte se intenzivnímu ohýbání nebo přehýbání, nejmenší poloměr ohybu smí činit cca 20 cm.

Nepřejíždějte přes vysokotlakou hadici a chraňte ji rovněž před ostrými předměty a hranami.

Za vysokotlakou hadici nikdy netahejte za účelem přemístování přístroje.

Vysokotlakou hadici nekruťte.

Nevkládejte vysokotlakou hadici do rozpouštědel. Vnější stranu pouze stírejte napuštěným hadříkem.

Položte vysokotlakou hadici tak, aby netvořila překážku, o niž by bylo možno zakopnout.

Elektrostatické výboje ze stříkací pistole a vysokotlaké hadice jsou odváděny vysokotlakou hadicí. Z tohoto důvodu musí být elektrický odpor mezi přípojkami vysokotlaké hadice roven nebo menší než 197 kΩ/m (60 kΩ/ft.).



K zajištění funkčnosti, bezpečnosti a dlouhodobé životnosti používejte pouze originální vysokotlaké hadice a stříkací trysky značky WAGNER. Přehled je uvedený v „Seznamech náhradních dílů“.



S rostoucím stářím vysokotlakých hadic se zvyšuje riziko poškození. Společnost Wagner doporučuje provést výměnu vysokotlaké hadice po 6 letech.

Připojení přístroje

Die Verbindung muss mit präventiven Schutzkontakt-Steckdose werden. Der Anschluss muss mit einem Fehlerstrom-Schutzeinrichtung INF ≤ 30 mA ausgerüstet werden.

Umístění přístroje



Nebezpečí

Při práci v místnostech:

V okolí přístroje se nesmějí vytvářet žádné výpary, které obsahují rozpouštědla.

Postavte přístroj na stranu odvrácenou od stříkaného objektu.

Dodržujte minimální vzdálenost 5 m mezi přístrojem a stříkací pistolí.

Při práci venku:

Směrem k přístroji nesmějí být přiváděny žádné výpary, obsahující rozpouštědla.

Respektujte směr větru.

Instalujte přístroj tak, aby se k němu nemohly dostat žádné výpary ředidel a aby se zde nemohly shromažďovat.

Dodržujte minimální vzdálenost 5 m mezi přístrojem a stříkací pistolí.

Údržba a opravy



Nebezpečí

Před všemi pracemi na přístroji proveďte odlehčení tlaku a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění přístroje



Nebezpečí

Nebezpečí zkratu po vniknutí vody!

Přístroj nikdy nečistěte pomocí vysokotlaké nebo parní čističky.

Čištění přístroje ředidly



Nebezpečí

Při čištění přístroje pomocí rozpouštědel nesmíte stříkat nebo čerpat do nádob s malým otvorem (otvor zavřený zátkou). Nebezpečí vytvoření výbušné směsi plynu a vzduchu. Nádoba musí být uzemněná. K čištění nepoužívejte hořlavé látky.

Uzemnění stříkaného objektu

Objekt, který stříkáte, musí být uzemněný.



Pokud se kapalina nashromáždí v zásobníku pod vypouštěcím ventilem, je možné, že se vyskytne netěsnost na těsnění pístu.

Při dalším pokračování provozu může docházet k vytékání kapaliny a k znečištění podlahy pod zařízením.

Zpracovatelné materiály

- Disperzní a latexové barvy pro interiéry
- Laky a lazury obsahující vodu a rozpouštědla. Lakové barvy, oleje, dělicí prostředky, umělé pryskyřice, PVC laky, předlaky, základní laky, plniva a antikorozní barvy

Nevhodné materiály

- Materiály, které obsahují silně brousící částice, fasádové barvy, louhy a nátěrové barvy s obsahem kyselin
- Hořlavé nanášené látky. Materiály, které obsahují aceton nebo nitroředidlo.

Oblast použití

Nátěry stěn v interiéru, jakož i menších a středních objektech ve vnější oblasti (např. zahradní ploty, garážová vrata atd.).

Komerční použití je vyloučené.

Technické údaje

Napětí	230V, 50 Hz
Příkon	350 W
Klasa ochrany	I
Max. tlak	11 MPa (110 bar)
Průtok při 69 bar (0 bar)	0,9 l/min (2,0 l/min)
Max. teplota nátěrového materiálu	43°C
Hladina akustického tlaku*	78 dBA
Kolísavost	K= 4 db
Akustický výkon*	91 dBA
Kolísavost	K= 4 db
Úroveň vibrací**	3,8 m/s ²
Kolísavost	K = 1,5 m/s ²
Maximální okolní teplota	40°C
Druh čerpadla	Pístové čerpadlo
Max. objem horní nádrže	5,5 l
Max. Velikost trysek	515 HEA
Max. délka hadice	22,5 m
Vlastní hmotnost (čerpadlo, hadice, pistole)	4,1 kg

* Měřeno podle EN 50580

** Měřeno podle EN 60745-1


Informace o hladině vibrací

Uvedená hladina vibrací byla naměřena podle normované zkušební metody a může se použít k porovnání různého elektrického nářadí.

Hodnota hladiny vibrací se používá i pro úvodní odhad zatížení vibracemi.

Pozor! Emisní hodnota vibrací se během skutečného používání elektrického nářadí může lišit od uvedené hodnoty v závislosti na druhu a způsobu, jakým se elektrické nářadí používá. Je nutné stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhující osoby, které se zakládají na odhadu přerušení během skutečných podmínek při používání (přitom je třeba zohlednit všechny podíly provozního cyklu, například doby, během nichž je elektrické nářadí vypnuté, a takové doby, během nichž je sice zapnuté, ale běží bez zátěže).

Výkonový štítek a výrobní kód jsou umístěny na spodní straně přístroje.

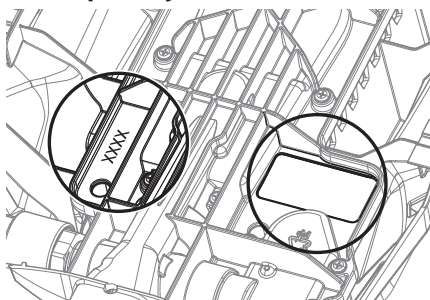

Komponenty

- Stříkáč pistole s filtrem
- Držák trysky
- Vysokotlaká hadice délka 7,5 m

Potřebný montážní nástroj


- Dva otevřené klíče.

⚠ VÝSTRAHA


Síťovou vidlici zasuňte teprve tehdy, když je zařízení zcela smontováno.

Ovládací prvky a funkce


Spínač ZAPNUTO/ VYPNUTO	Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO zapíná a vypíná zařízení (O = VYPNUTO, I = ZAPNUTO).
Stříkáč pistole	Pomocí stříkáč pistole je řízen výstup kapaliny.
Přívodní hadice	Přívodní hadice spojuje stříkáč pistoli s čerpadlem.
Vratná hadice	Při odvodu kapaliny je kapalina odváděna vratnou hadicí zpět do nádrže.
Spínač PRIME/SPRAY	Spínač PRIME/SPRAY v poloze SPRAY přivádí kapalinu do přívodní hadice a v poloze PRIME do vratné hadice

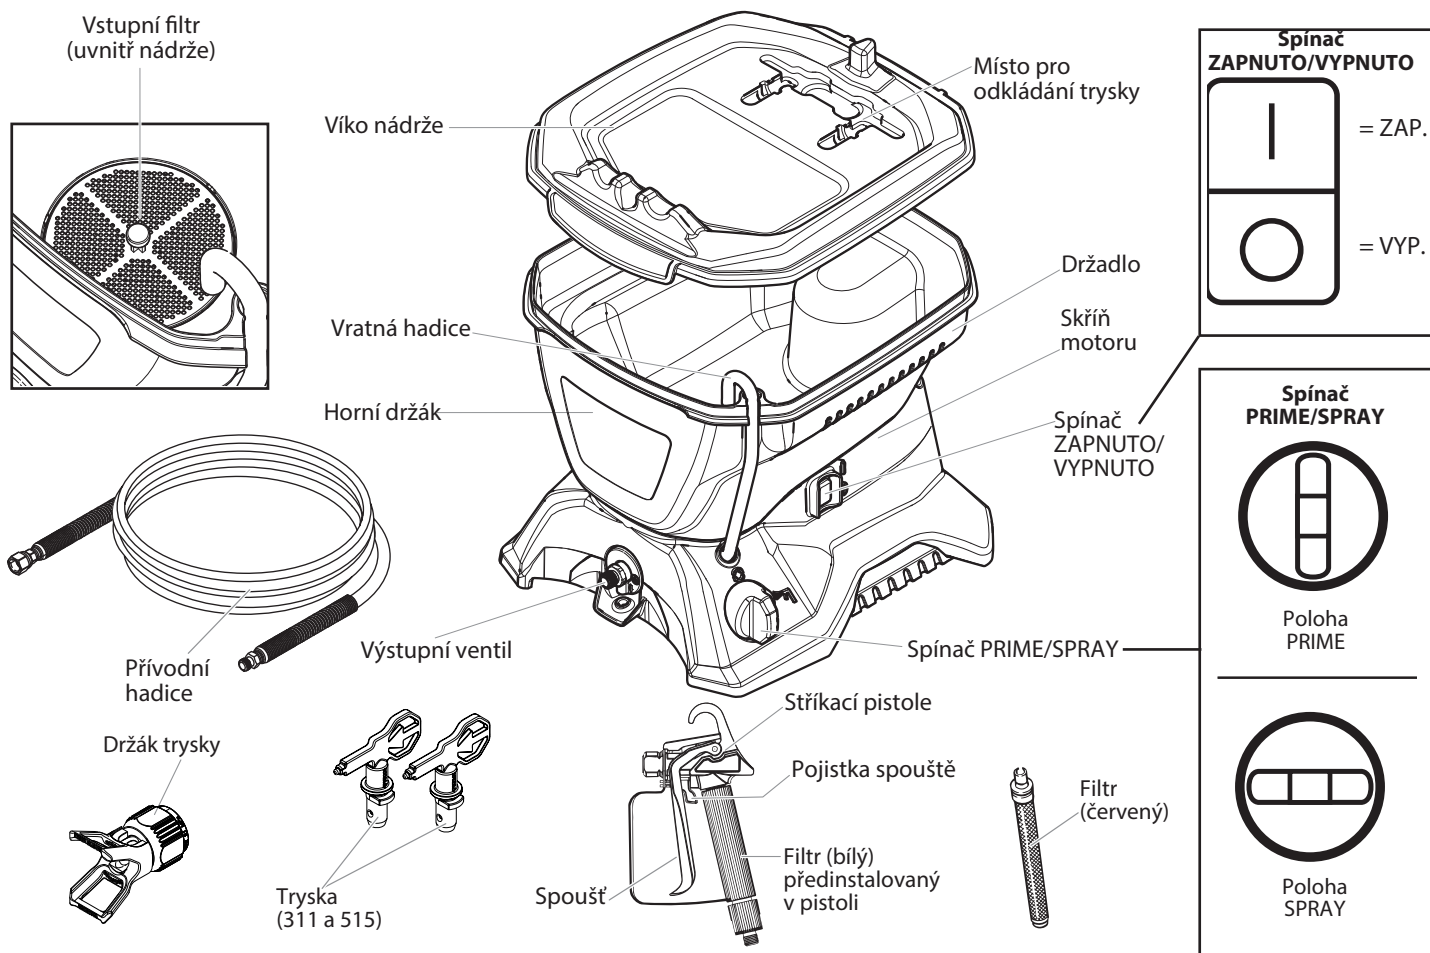

Montáž

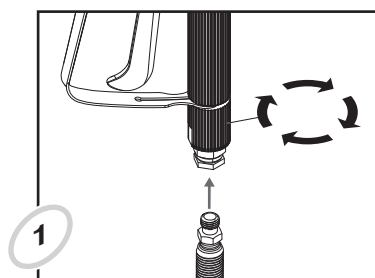

Nasadte stříkáč pistoli na zúžený konec hadice a našroubujte pistoli na hadici. Dobře utáhněte závit klíčem na šrouby.

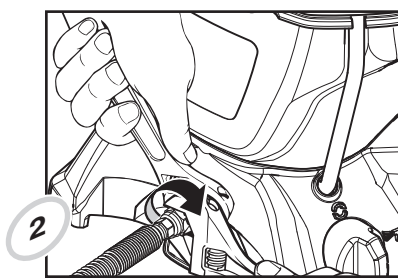

Našroubujte závit na druhém konci hadice na hadicovou přípojku. Přidržte pevně hadicovou přípojku klíčem na šrouby a dalším klíčem na šrouby utáhněte hadici.

Přecezení barvy

Aby se zabránilo rychlému ucpání trysky a filtru, doporučuje se barvu před stříkáním přecedit. Postupujte podle pokynů výrobce.

Zvolit trysku a filtr do pistole

Zvolte vhodný filtr pistole odpovídající velikosti použité trysky.

Velikost trysky	Barva	Filtr
311	Pro řídké nátěrové hmoty, např.: Akrylátová barva, Základní nátěry, Mořidla, ...	červený
515	Pro husté nátěrové hmoty, např.: Emulsní barvy pro vnitřní nátěry, Latexové barvy, Utěsňování dutin, ...	bílý

Zajištění a odjištění pistole




▲ VÝSTRAHA



Při upevňování stříkací trysky nebo v době, kdy stříkací tryska není používána, musí být spoušť vždy zajištěna.


Zajištění pistole

Pistole je zajištěna tehdy, když je pojistka spouště pod úhlem 90° (kolmo) ke spoušti (v libovolném směru).

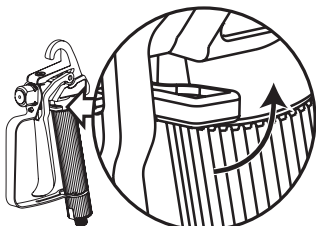


Odjištění pistole

K odjištění pistole otočte pojistku spouště tak, aby byla v jedné rovině se spouští.

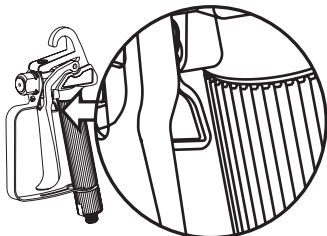

Připojení stříkacího zařízení

- 1) Zkontrolujte, že je spínač ZAPNUTO/VYPNUTO v poloze VYPNUTO.
- 2) Připojení k síti musí být provedeno pomocí předpisově uzemněné zásuvky.






Zbavení zařízení tlaku

▲ VÝSTRAHA


PŘI KAŽDÉM vypnutí musí zařízení nejdříve zbaveno tlaku. Při těchto postupech musí být přívodní hadice zbavena tlaku.

- 1) Zjistěte stříkací pistoli a spínač ZAPNUTO/VYPNUTO přepněte do polohy VYPNUTO.
- 2) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.
- 3) Odjistěte stříkací pistoli, nasměrujte ji na kus dřeva nebo lepenky a stiskněte spoušť.
- 4) Zjistěte stříkací pistoli.

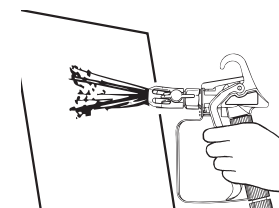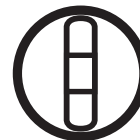


Příprava čerpadla k provozu

1) Dbejte na to, aby byl vstupní filtr správně vložen v nádrži. V případě potřeby nechte zajištěno zobrazeným způsobem.

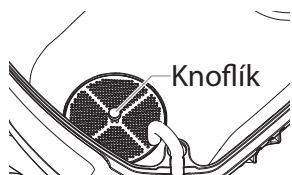


2) Jednou stiskněte knoflík na filtru. Tím se zajistí řádná funkce vstupního ventilu.

3) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.

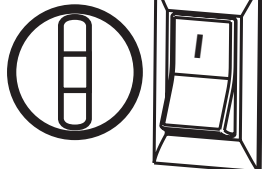


4) Připojte síťový kabel stříkacího zařízení a spínač ZAPNUTO/VYPNUTO přepněte do polohy ZAPNUTO.

5) Čerpadlo přepněte do polohy VYPNUTO.

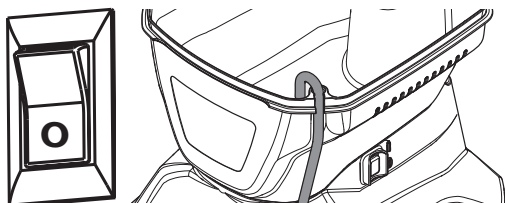


Doporučuje se, provést následující kroky nejprve s vodou, abyste si ověřili, zda jsou systém a všechny přípojky nepropustné.

6) Nádrž naplňte pracovní látkou, která bude použita pro další nástřik. Nepřekračujte přitom vyznačenou úroveň náplně (viz obrázek). Víko opět nasadte na nádrž.

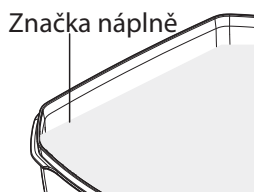

7) Spínač PRIME/SPRAY ponechte v poloze PRIME, zařízení ještě jednou přepněte na ZAPNUTO a zkontrolujte, zda pracovní látka proudí vratnou hadicí.

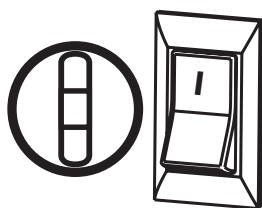


Nasátí pracovního materiálu

Provedte následující kroky, aniž by na pistoli byla připevněna stříkací tryska.

1) Odjistěte stříkací pistoli a spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.



2) Stiskněte spoušť a **DRŽTE** ji stisknutou, stříkací pistoli přitom nasměrujte do odpadní nádoby.

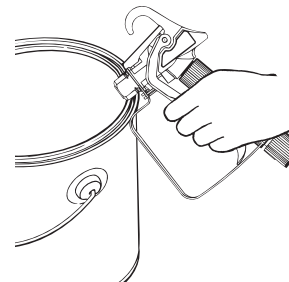

3) Zapněte čerpadlo.




VÝSTRAHA




Nezasahujte rukama do paprsku kapaliny.



4) Při stisknutí spoušti otočte spínač PRIME/SPRAY do polohy SPRAY. Spoušť držte stisknutou tak dlouho, než je přívodní hadice zcela zbavena vzduchu, vody nebo rozpouštědla a začne vycházet souvislý proud barvy.

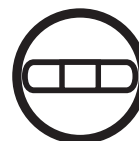

5) Uvolněte spoušť, spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME a čerpadlo přepněte do polohy VYPNUTO.

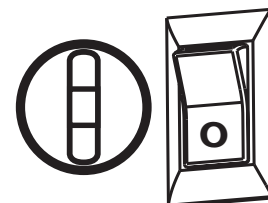


6) Pistoli ještě jednou nasměrujte do odpadní nádoby a stiskněte spoušť, aby bylo zaručeno, že je hadice zcela bez tlaku.

7) Zajistěte stříkací pistoli.

8) Sestavu stříkací trysky našroubujte na pistoli. Utáhněte rukou.

9) Nasadte trysku (hrot při tom směřuje ve směru stříkání).

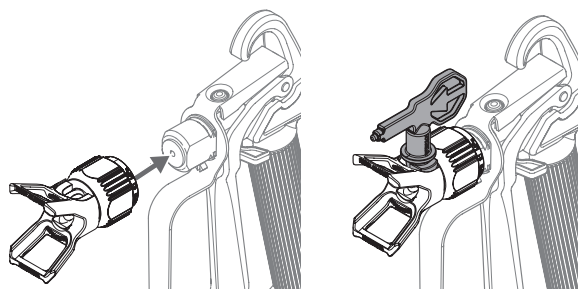



Vaše zařízení je nyní připraveno k provozu.

Použití

POZOR

Dbejte na to, aby přívodní hadice nebyla zalomena a v její blízkosti se nenacházely žádné předměty s ostrými hranami.

- 1) Čerpadlo přepněte do polohy ZAPNUTO a spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY.
- 2) Jakmile se motor vypne, odjistěte stříkací pistoli a proveďte nástřik na zkušební plochu, aby se zkontrolovala rovnoměrnost pokrytí.

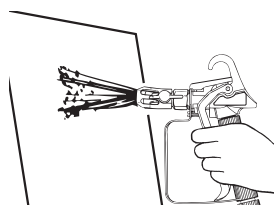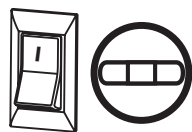

Jakmile se v hadici vytvoří dostatečný tlak, motor se automaticky vypne. Motor se podle potřeby tlaku zapíná a vypíná.



Dobrý výsledek stříkání




Špatný výsledek stříkání (pruhy)

Pokud rozprostření vykazuje stíny nebo pruhy, může to mít tyto příčiny: Stříkací pistole nebo filtr stříkací pistole je ucpan, stříkací tryska je opotřebena nebo barva není dostatečně rozředěna. Další informace jsou v části "Řešení problémů při stříkání" na další straně.

Technika nástřiku


Klíčem ke kvalitnímu nástřiku je rovnoměrné pokrytí celé plochy. Toho se dosáhne rovnoměrným stříkacím paprskem. Řiďte se následujícími RADAMI.

RADA: Pohybujte paží rovnoměrnou rychlostí při dodržení konstantní vzdálenosti mezi stříkací pistolí a stříkanou plochou. Optimální vzdálenost mezi stříkací pistolí a stříkanou plochou je od 25 do 30 cm.

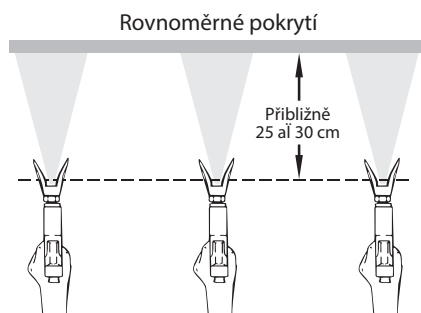


Pohyb při stříkání provádějte rovnoměrnou rychlostí.

RADA: Stříkací pistoli držte kolmo ke stříkané ploše, aby se docílilo rovnoměrného rozprostření.

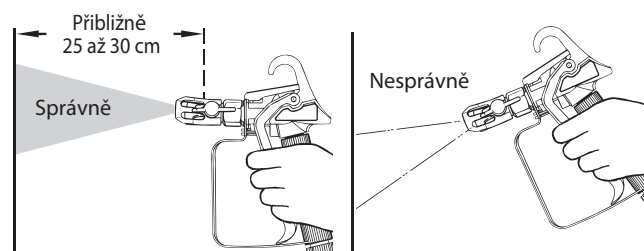


RADA: Stříkací pistoli držte kolmo ke stříkané ploše. Pohyb při stříkání provádějte celou paží, nikoli zápěstím.

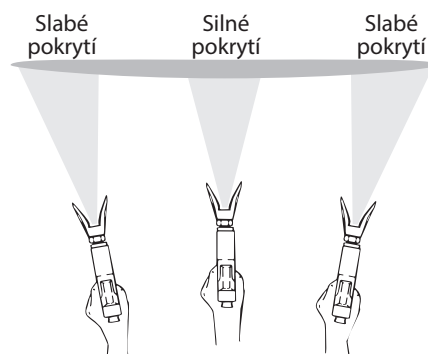

Při stříkání neotáčejte zápěstím ruky.

RADA: Spoušť stiskněte na začátku stříkacího průchodu a teprve na konci stříkacího průchodu ji opět uvolněte. Se stisknutím spouště nezačínajte uprostřed stříkacího průchodu. Tato okolnost by mohla vést k nerovnoměrnému, skvrnitému nástřiku.

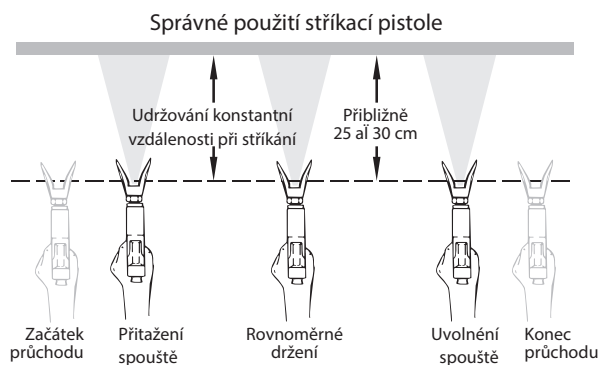

Další rady

Jednotlivé pruhy nástřiku se mají překrývat přibližně o 30 %. Dosáhne se tím rovnoměrného pokrytí. Když je stříkání dokončeno, proveďte krok Zbavení zařízení tlaku a vytáhněte síťovou vidlici. Při stříkání ponechte víko na nádrži. Takto nemohou do pracovní látky spadnout žádná cizí tělesa. Jestliže je práce přerušena na dobu delší než jednu hodinu, proveďte úkony pod bodem Krátkodobé uložení, jak je popsáno v části Skladování v této příručce (strana 14).

Dále jsou uvedeny méně významné problémy, které se při stříkání mohou vyskytnout. Pokud k těmto problémům dojde, může být nepříznivě ovlivněno proudění pracovní látky a tím také rovnoměrnost nástřiku, případně z pistole nebude vycházet žádná pracovní látka.

Při odstranění tohoto problému postupujte podle pokynů uvedených na této straně.

Odstranění ucpání stříkací trysky



▲ VÝSTRAHA




V žádném případě nezkoušejte ucpání trysky odstranit špičkami prstů.

▲ POZOR


K čištění hlavičky nepoužívejte jehlu nebo jiné špičaté předměty. Hlavička z tvrdokovu by se mohla poškodit. Jestliže je pokrytí nepravidelné, nebo při stisknutí pistole nedochází ke stříkání, proveďte následující kroky:

- 1) Vypněte čerpadlo, uvolněte spoušť a zajistěte pistoli.

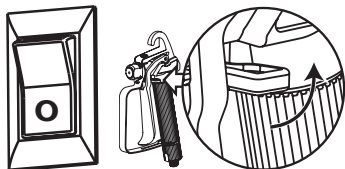


- 2) Přepínací hlavičku otočte o 180°, aby šipka směřovala k zadní straně pistole.

Jestliže je stříkací tryska pod tlakem, může být obtížné její otočení. Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME a stiskněte spoušť pistole. Tímto způsobem se uvolní tlak a usnadní se otočení trysky.

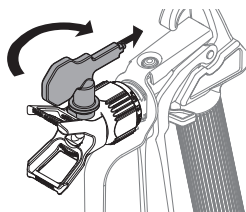


- 3) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY.

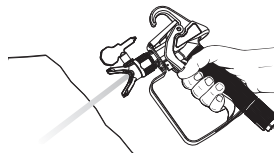

- 4) Odjistěte stříkací pistoli, nasměrujte ji na kus dřeva nebo lepenky a stiskněte spoušť. Takto může tlak v přívodní hadici vytlačit nečistoty vyvolávající ucpání. Jakmile se tryska uvolní, začne vycházet barva pod vysokým tlakem.

Jestliže i nadále ze stříkací trysky nevychází žádná barva, postupujte podle kroků uvedených v následujícím sloupci.

- 5) Uvolněte spoušť a zajistěte pistoli.
- 6) Trysku otočte tak, aby šipka směřovala dopředu (poloha SPRAY).

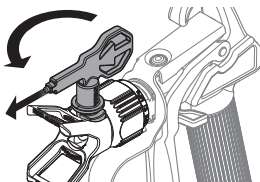


- 7) Odjistěte pistoli a opět proveďte nástřik.

Odstranění ucpání ve stříkací pistoli

Filtr musí být vyčištěn při každém použití stříkacího zařízení. Při zpracování hustých barev je nutno filtr v případě potřeby čistit častěji.

- 1) Proveďte úkony podle bodu **Zbavení zařízení tlaku** (strana 8).
- 2) Uvolněte vedení spouště od tělesa filtru, přičemž stáhněte vedení z tělesa filtru směrem dopředu. Odšroubujte těleso.

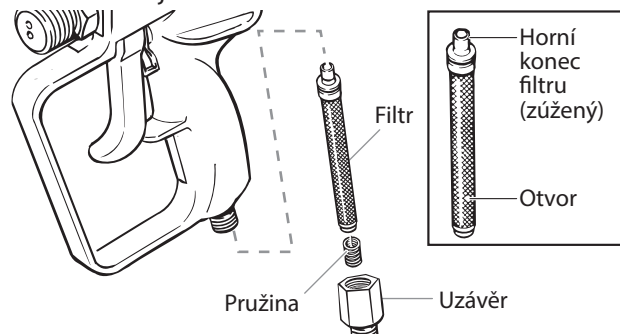

- 3) Vyměňte filtr ze stříkací pistole a vyčistěte vhodným čisticím roztokem (teplá mýdlová voda).

Při čištění filtru dejte pozor na sediment v použité pracovní látce. Viz Přecezení barvy (strana 8).

- 4) Zkontrolujte filtr po stránce výskytu otvorů (viz obr. nahoře). Pokud se vyskytují otvory, vyměňte filtr.

▲ POZOR

S filtrem nikdy nepracujte s použitím ostrých předmětů!


- 5) Vložte vyčištěný filtr zúženým koncem nahoru do pistole.

Zúžený konec filtru musí být řádným způsobem vložen do pistole. V opačném případě se může stát, že se tryska ucpe nebo z pistole nebude vycházet žádná pracovní látka.

- 6) Znovu zašroubujte těleso a vedení spouště opět přitlačte k tělesu.

Odstranění ucpání ve vstupním filtru

- 1) Proveďte úkony podle bodu **Zbavení zařízení tlaku** (strana 8).
- 2) Zcela vyprázdněte nádrž (viz Vyprázdnění nádrže, strana 12).
- 3) Vyměňte vstupní filtr z nádrže. K uvolnění filtru je někdy nutno použít šroubovák.
- 4) Vstupní filtr vyčistěte vhodným čisticím roztokem (teplá mýdlová voda).
- 5) Opět vložte filtr.

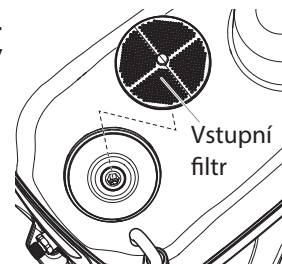


Jestliže i po provedení kroků uvedených na této straně máte stále problémy při stříkání, vyhledejte další informace na straně ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (strana 16).

Důležité pokyny pro čištění!


Tyto pokyny a varovná upozornění si přečtěte před čištěním stříkacího zařízení.

- Důkladné vyčištění a promazání stříkacího zařízení je nejdůležitějším předpokladem řádné funkce zařízení po jeho skladování.
- Stříkací zařízení a komponenty vyčistěte vhodným čisticím prostředkem (např. teplou mýdlovou vodou v případě vodou rozpustných stříkacích materiálů).
- Po vyčištění stříkacího zařízení řádným způsobem zlikvidujte čisticí roztok.

Vyprázdnění nádrže

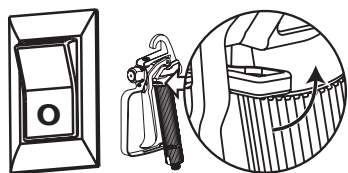

- 1) Proveďte všechny kroky postupu "Zbavení zařízení tlaku" (strana 8).
- 2) Sejměte víko nádrže.
- 3) Příklad držení za obě rukojeti vlevo a vpravo.
- 4) Stříkací zařízení nadzvedněte a držte tak, aby kapalina mohla vytékat přes přední hrany nádrže do originální nádoby.

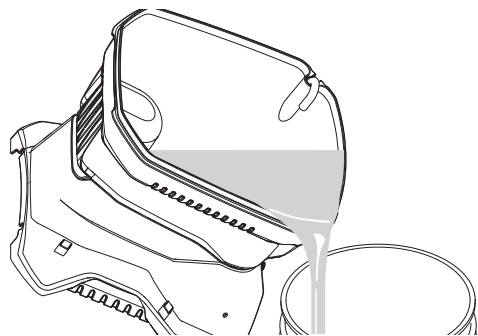

▲ VÝSTRAHA

Když je zařízení naplněno nástřikovým materiálem, může být velmi těžké. Zařízení nezvedejte silou ramen nebo zad, abyste zabránili poranění.


▲ POZOR

Dbejte na to, aby podlaha a nábytek byly zakryty, aby se zabránilo materiálním škodám.


Vyprázdnění hadice s barvou

Při provedení tohoto kroku může být zbytek barvy, který zůstal ve stříkací hadici, dále použit.


- 1) Zajistěte pistoli, odstraňte sestavu stříkací trysky a spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.

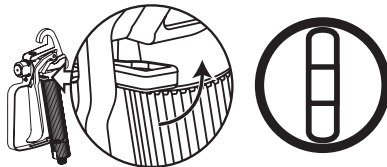

- 2) Nádrž naplňte vhodným čisticím roztokem.
- 3) Stříkací pistoli přidržte u okraje nádoby s barvou, stiskněte a držte spoušť.

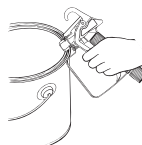


- 4) Při stisknutí spoušti přepněte čerpadlo do polohy ZAPNUTO a spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY.

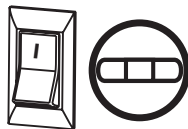

Čerpadlo nechejte běžet tak dlouho, až se vyprázdní veškerá barva z hadice a z pistole začne vycházet čisticí roztok.

- 5) Uvolněte spoušť a spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.
- 6) Stříkací pistoli přidržte u okraje jiné nádoby, stiskněte a držte spoušť.

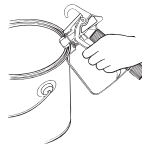

- 7) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY a spoušť držte stisknutou tak dlouho, dokud kapalina vycházející z pistole nebude zcela čistá.

Čisticí roztok v nádrži musí být v případě potřeby doplněn.


- 8) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME a ještě jednou stiskněte spoušť pistole, aby se uvolnil tlak.

Vypláchnutí nádrže

- 1) Nádrž pečlivě vypláchněte vhodným čisticím roztokem.

Dbejte na to, aby žádný čisticí prostředek nenakapal do skříně motoru.


- 2) Vyjměte vstupní filtr ze dna nádrže a vyčistěte jej. K uvolnění filtru je někdy nutno použít šroubovák.

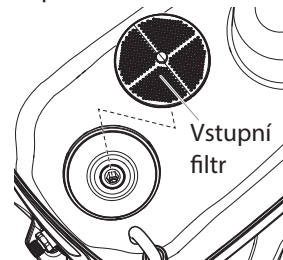


- 3) Opět vložte filtr a řádným způsobem zlikvidujte čisticí roztok.

Vypláchnutí stříkacího zařízení

- 1) Nádrž naplňte **NOVÝM** čisticím roztokem.
- 2) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME a čerpadlo přepněte do polohy ZAPNUTO.

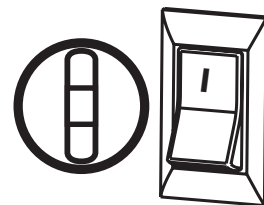




- 3) Čisticí roztok z čerpadla nechejte 2 až 3 minuty cirkulovat přes vratnou hadici.
- 4) Čerpadlo přepněte do polohy VYPNUTO.




- 5) Čisticí roztok řádným způsobem zlikvidujte a pokračujte krokem **Vyčištění komponent stříkací pistole** na následující straně.

Čištění komponent stříkací pistole

- 1) Proveďte úkony podle bodu **Zbavení zařízení tlaku** (strana 8).
- 2) Stříkací pistoli pomocí otevřeného klíče uvolněte od hadice pro barvu.
- 3) Vyměňte filtr ze stříkací pistole (viz **Odstranění ucpání ve stříkací pistoli**, strana 11).
- 4) Vyměňte stříkací trysku z držáku trysky.

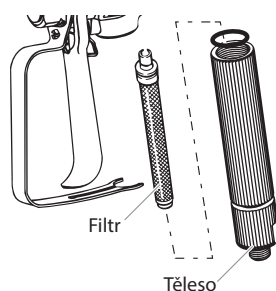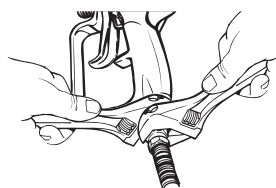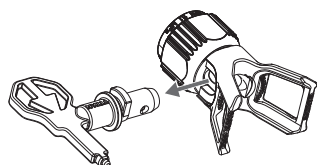



- 5) Stříkací trysku a filtr vyčistěte vhodným čisticím roztokem pomocí měkkého kartáčku. Nezapomeňte také vyjmout a vyčistit podložku a uchycení v zadním dílu sestavy stříkací trysky.

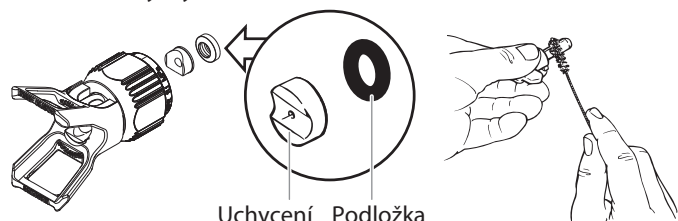

- 6) Několik kapek oleje nakapejte do tělesa pistole (viz oblast označenou šipkou níže).

- 7) Stříkací pistoli opět sestavte:

- Vložte do pistole filtr zúženým koncem napřed a pevně našroubujte uzávěr s pružinou.
- Instalujte stříkací trysku, uchycení a podložku, nasadte držák trysky.

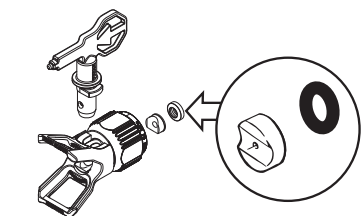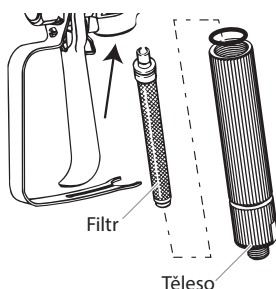

- 8) Hadici pro barvu opět našroubujte na stříkací pistoli. Utáhněte pomocí otevřeného klíče.


DŮLEŽITÉ!

Po vyčištění čerpadla se jako příprava před jeho uložením doporučuje další vypláchnutí čerpadla teplou mýdlovou vodou. Opakujte úkony pod bodem **Vypláchnutí čerpadla**.

Vyčištění vstupního ventilu



Jestliže zařízení vykazuje problémy s nasáváním, musí být v případě potřeby vstupní ventil vyčištěn nebo vyměněn. Tento problém může být způsoben nesprávným čištěním nebo skladováním. Sadu pro údržbu obsahuje prodejní regál WAGNER.

- 1) Vyměňte vstupní filtr ze dna nádrže.
- 2) Tělo vstupního ventilu (1) povolte klíčem s vnitřním šestihranem (8 mm) a odeberte.
- 3) Sedlo ventilu (2), kuličku (3), pružinu (4) a O kroužek (5) odstraňte vhodným nástrojem (např. úzké ploché kleště, pinzeta).

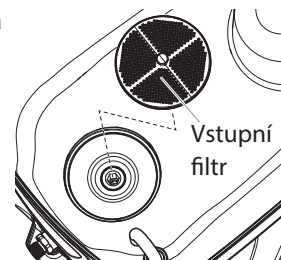

TIP: Alternativně je možné přístroj s nasazeným víkem obrátit vzhůru nohama a uvolnit díly na spodní straně přístroje poklepáním.


- 4) Zkontrolujte a důkladně vyčistěte všechny díly a prostor ventil (6) v nádobě. Poškozené díly vyměňte.
- 5) O kroužek na těle vstupního ventilu (1) dobře namažte olejem.
- 6) Všechny díly, jak je znázorněno na obrázku, opět vložte. Kuželová strana sedla vstupního ventilu (2) přitom musí směřovat dolů.
- 7) Tělo vstupního ventilu (1) opět dobře utáhněte klíčem s vnitřním šestihranem (8 mm).

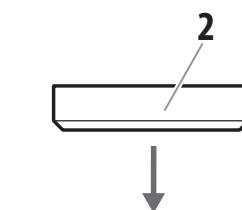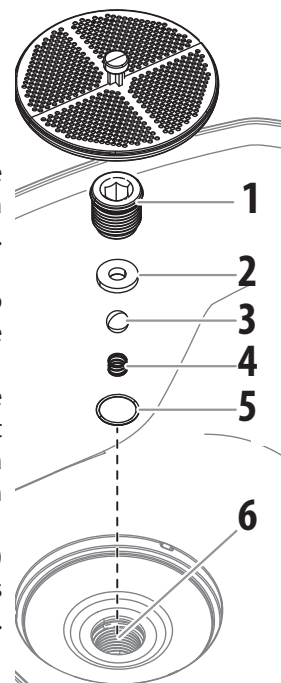


Výměna výstupního ventilu

Výměna výstupního ventilu může být nutná tehdy, když výkon při stříkání je stále neuspokojivý, přestože byly provedeny všechny kroky uvedené v této příručce v části "Řešení problémů při stříkání".


1) Vysokotlakou hadicí sejměte z vypouštěcího ventilu pomocí dvou klíčů na šrouby.

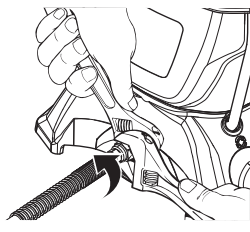

2) Povolte šroub (klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm) na spodní straně vypouštěcího ventilu, **ale neodstraňujte jej.**

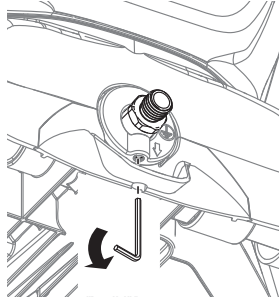

3) Vyjměte vypouštěcí ventil ze základního přístroje pomocí klíče na šrouby.

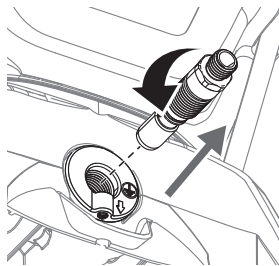

4) Vypouštěcí ventil zkontrolujte a důkladně vyčistěte (především kulové sedlo na zadní straně). V případě potřeby vyměňte.

5) Zkontrolujte vnitřek tělesa výstupního ventilu. Odstraňte zbytky barvy.

6) Opětovně vložte nový nebo vyčištěný vypouštěcí ventil (utáhněte v tělese výstupního ventilu pomocí otevřeného klíče).

7) Šroub opět pevně dotáhněte.


▲ POZOR

Šroub pevně dotáhněte, aby bylo zajištěno uzemnění hadice a pistole.

Krátkodobé uložení (do 8 hodin)

Vyřazení z provozu

1) Proveďte všechny kroky postupu **ZBAVENÍ ZAŘÍZENÍ TLAKU** (strana 8).

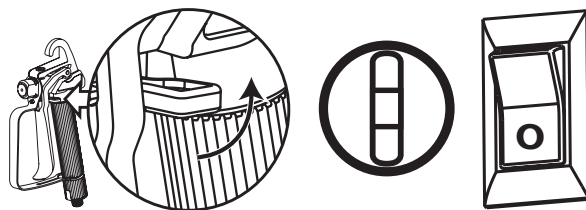

2) Polovinu šálku vody pomalu nalijte na barvu, aby se zabránilo jejímu vysychání. Víko opět nasadte na nádrž.

3) Sestavu stříkací pistole zabalte do vlhké tkaniny a vložte do plastového sáčku. Sáček vzduchotěsně uzavřete.



4) Síťový kabel odpojte od stříkacího zařízení.

5) Ke krátkodobému uložení stříkacího zařízení je umístěte na bezpečném místě chráněném před slunečním zářením.

UVEDENÍ DO PROVOZU


1) Pistoli vyjměte z plastového sáčku a vodu rozmíchejte s barvou.

2) Zkontrolujte, že je spínač PRIME/SPRAY v poloze PRIME.

3) Síťový kabel připojte k stříkacímu zařízení a spínač přestavte do polohy ZAPNUTO.


4) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY.

5) Stříkací zařízení vyzkoušejte na vhodné ploše a začněte s nástřikem.

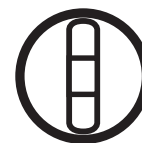


Příprava stříkacího zařízení k dlouhodobému skladování


- 1) Musí být provedeny všechny kroky popsané na stranách 12 až 13 týkající se **Čištění**.
- 2) Vyměňte vstupní filtr. K uvolnění filtru je někdy nutno použít šroubovák.

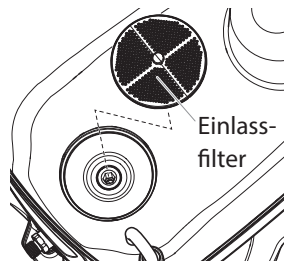


- 3) Do vstupního ventilu nalijte přibližně 60 ml jemného strojního oleje.

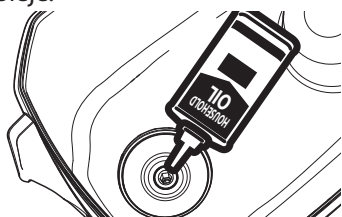


- 4) Odpojte hadici od výstupního ventilu, na výstupní ventil položte hadr a spínač přepněte do polohy ZAPNUTO. Zařízení nechte běžet po dobu pěti sekund.

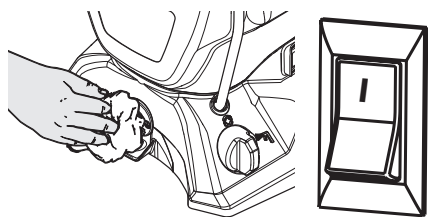


- 5) Čerpadlo přepněte do polohy VYPNUTO.



- 6) Vstupní filtr opět nasadte a stiskněte knoflík na filtru.

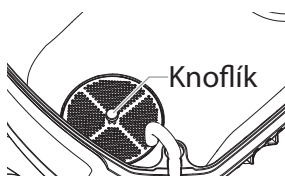


- 7) Celé zařízení, hadici a pistoli otřete vlhkou tkaninou, aby se odstranily zbytky barvy.
- 8) Opět nasadte vysokotlakou hadici na výstupní ventil a víko nasadte na nádrž.

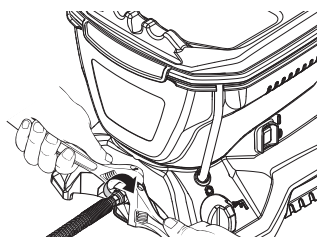


USKLADNĚNÍ/NAKONZERVOVÁNÍ PISTOLE


- 1) Uvolněte vedení spouště od tělesa filtru, přičemž stáhněte vedení z tělesa filtru směrem dopředu.

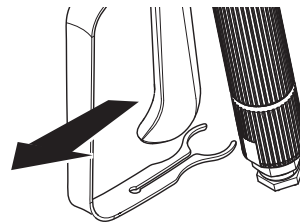

- 2) Odšroubujte těleso.

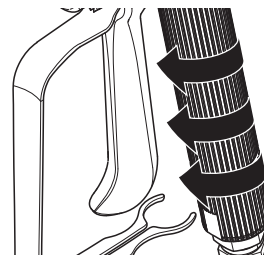

- 3) Pistoli otočte a naplňte několik kapek oleje.

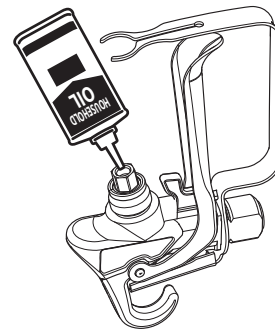

- 4) Pistoli opět smontujte.

 **VÝSTRAHA**

Před pracemi souvisejícími s údržbou vždy zvažte zařízení tlaku (viz Zbavení zařízení tlaku, strana 8).

Problém**Příčina****Opatření k nápravě**

A. Stříkací zařízení se nespouští.

- 1) Síťová vidlice není připojena.
- 2) Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO je v poloze VYPNUTO.
- 3) Stříkací zařízení vypíná, když ještě existuje tlak.
- 4) Síťová zásuvka nedodává proud.
- 5) Prodlužovací kabel je poškozen nebo je průřez vodičů příliš malý.
- 6) Motor je vadný.

- 1) Připojte síťový kabel.
- 2) Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO přepněte do polohy ZAPNUTO.
- 3) Motor během stříkání je podle potřeby tlaku přepínán na ZAPNUTO a VYPNUTO. Jedná se o normální činnost. Pokračujte ve stříkání.
- 4) Pečlivě zkontrolujte síťové napájení.
- 5) Vyměňte prodlužovací kabel.
- 6) Stříkací zařízení předejte autorizovanému servisu firmy Wagner.

B. Když je spínač PRIME/SPRAY otočen do polohy PRIME, stříkací zařízení se spustí, nenasává však žádnou barvu.

- 1) Zařízení není odvzdušněno nebo netěsní.
- 2) Nádrž je prázdná.
- 3) Zařízení nestojí na podlaze.
- 4) Vstupní filtr je ucpán.
- 5) Vstupní nebo výstupní ventil vážne.
- 6) Výstupní ventil je opotřebován nebo poškozen.
- 7) Ventil PRIME/SPRAY je ucpán.

- 1) Pokuste se zařízení znovu odvzdušnit.
- 2) Doplněte nádrž.
- 3) Postavte zařízení na podlahu.
- 4) Vyčistěte vstupní filtr.
- 5) Vyčistěte vstupní a výstupní ventil a vyměňte opotřebené díly. Vstupní ventil může být ucpán zbytky staré barvy. K uvolnění stiskněte západku na vstupním filtru.
- 6) Opět vložte vstupní ventil.

C. Stříkací zařízení nasává barvu, ale jakmile je stisknuta spoušť pistole, tlak poklesne.

- 1) Stříkací tryska je opotřebena.
- 2) Vstupní filtr je ucpán.
- 3) Filtr pistole nebo stříkací tryska jsou ucpány.
- 4) Barva je příliš hustá nebo hrubá.
- 5) Sestava výstupního ventilu je znečištěna nebo opotřebena.
- 6) Sestava vstupního ventilu je poškozena nebo opotřebena.

- 1) Stříkací trysku nahradte novou.
- 2) Vyčistěte vstupní filtr.
- 3) Vyčistěte nebo nahradte vhodným filtrem. Vždy by měl být v zásobě náhradní filtr.
- 4) Rozřeďte nebo přecedte barvu.
- 5) Výstupní filtr vyčistěte nebo vyměňte.
- 6) Opět vložte vstupní ventil.

D. Ventil PRIME/SPRAY je v poloze SPRAY a pracovní látka vytéká přes vratnou hadici.

- 1) Ventil PRIME/SPRAY je znečištěn nebo opotřebován.

- 1) Stříkací zařízení předejte autorizovanému servisu firmy Wagner.

E. Stříkací pistole netěsní.

- 1) Vnitřní části pistole jsou opotřebovány nebo znečištěny.

- 1) Stříkací zařízení předejte autorizovanému servisu firmy Wagner.

F. Držák trysky netěsní.

- 1) Stříkací tryska byla nesprávně sestavena.
- 2) Těsnění je opotřebeno.

- 1) Zkontrolujte držák trysky a případně složte správným způsobem.
- 2) Vyměňte těsnění.

G. Stříkací pistole nestříká.

- 1) Stříkací tryska nebo filtr pistole jsou ucpány.
- 2) Stříkací tryska je v poloze CLEAN (čištění).
- 3) Spínač PRIME/SPRAY nebyl otočen do polohy SPRAY.


- 1) Vyčistěte stříkací trysku nebo filtr pistole. Viz **Odstranění ucpání stříkací trysky**.
- 2) Stříkací trysky přestavte do polohy SPRAY.
- 3) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY.

H. Rozprostření nástřiku vykazuje stíny a pruhy.

- 1) Pistole, stříkací tryska nebo vstupní filtr jsou ucpány.
- 2) Stříkací tryska je opotřebena.
- 3) Barva je příliš hustá.
- 4) Pokles tlaku.

- 1) Vyčistěte filtr a přecedte barvu.
- 2) Vyměňte stříkací trysku.
- 3) Rozředte barvu.
- 4) Viz příčiny a opatření pod bodem Problém C.

Stříkácí pistole

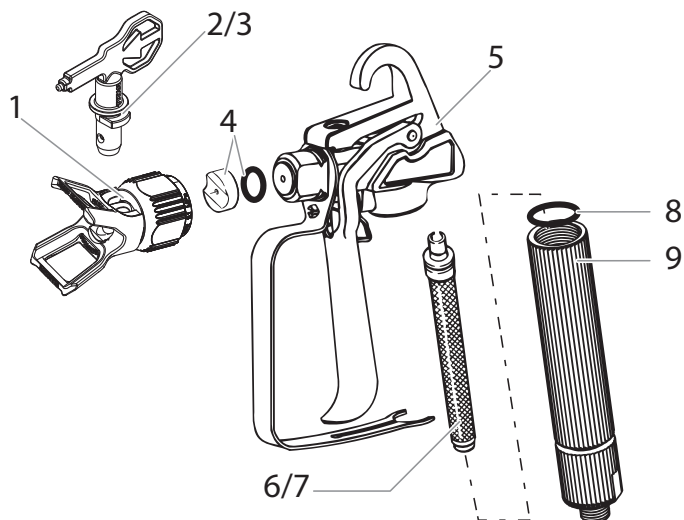

Č.	Č. dílu	Popis	Počet
1	0517 200	Ochranný oblouk	1
2*	0517 311	Tryska 311 (pro řídké materiály)	1
3*	0517 515	Tryska 515 (pro husté materiály)	1
4*	0517 900	Držák s podložkou	1
5*	2399 788	Kompletní sada pro pistoli (včetně pol. 1,7,8,9)	1
6*	0418 711	Filtr, červený	2
7*	0418 713	Filtr, bílý	2
8*	2337 235	Těsnění	1
9	2337 245	Pouzdro filtru	1

* Opotřebitelné díly: Nevztahuje se na ně záruka.




Použijete-li jinou trysku, musíte použít také pro ni vhodný filtr.

Tryska 311 → Filtr, červený

Tryska 515 → Filtr, bílý


Stříkácí zařízení

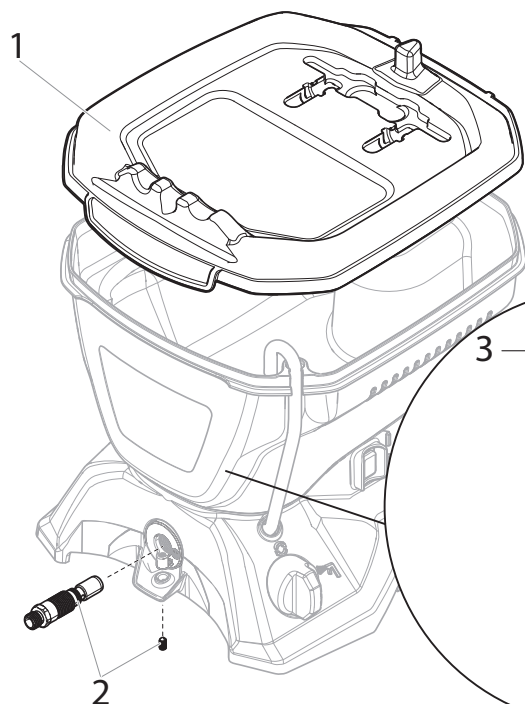

Č.	Č. dílu	Popis	Počet
1	2399 762	Víko nádrže	1
2	2399 767	Výstupní ventil	1
3*	2399 777	Vstupní filtr	1
4*	2399 783	Vstupní ventil	1
5	2398 073	Prívodní hadice 7,5 m	1

* Opotřebitelné díly: Nevztahuje se na ně záruka.

Příslušenství (není zahrnuto v rozsahu dodávky)

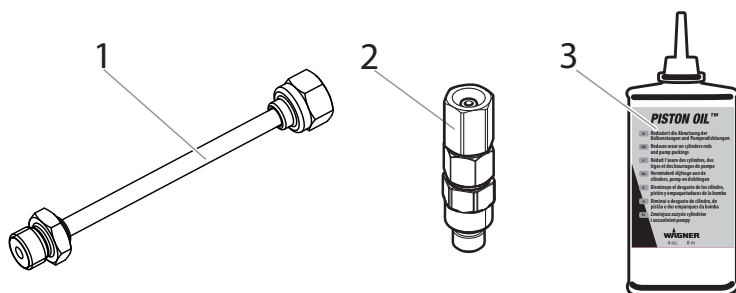


Č.	Č. dílu	Popis	Počet
1	0517 700	Prodlužovací nástavec (30 cm)	1
2	2397 787	Otočný kloub pro pistoli	1
3	508 619	Lahvička s olejem (118ml)	1

3+1 roky záruka

Platnost záruky je 3 roky, počítáno ode dne nákupu (datum na pokladni stvrzence). Záruka se prodlužuje o dalších 12 měsíců, pokud je zařízení do 4 týdnů od zakoupení zaregistrováno na internetových stránkách www.wagner-group.com/3plus1. Registrace je možná pouze tehdy, jestliže kupující prohlásí, že souhlasí s uložením svých údajů, které při registraci uvede. Záruka zahrnuje a je omezena na bezplatné odstranění nedostatků, které prokazatelně souvisí s použitím závadných materiálů při výrobě nebo s montážní chybou, nebo na bezplatnou výměnu vadných částí. Použití nebo uvedení do provozu, stejně jako svépomocně prováděná montáž nebo opravy, při nichž není postupováno v souladu s našim návodem k obsluze, vylučují nárok na záruku. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny díly podléhající opotřebení. Ze záruky je rovněž vyloučeno použití pro živnostenské podnikání. Vyhraujeme si výslovné právo na plnění ze záruky. Záruka zaniká, jestliže byl přístroj otevírán jinými osobami než servisním personálem firmy WAGNER. Na poškození při přepravě, pracích na údržbě a rovněž poškození a poruchy vzniklé v důsledku nedostatečné údržby se záruky rovněž nevztahují. Jako doklad o nabytí přístroje musí být při uplatnění nároku na plnění ze záruky předložen originál dokladu o nákupu. Pokud to zákon umožňuje, vylučujeme záruku za jakékoli zranění osob, poškození věci a následných škod, zejména tehdy, jestliže je přístroj používán jinak než pro účely stanovené v návodu k obsluze, není uváděn do provozu podle našeho návodu k obsluze, nebo je neodborně svépomocně upravován nebo udržován. Práce na opravách nebo údržbě, při nichž bude postupováno tak jak je uváděno v tomto návodu k obsluze, si vyhraujeme provádět v podniku. V případě záruční nebo pozáruční opravy se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj koupili.

Ochrana Životního prostředí

 Nářadí včetně příslušenství a obalu by se mělo odevzdat k ekologické recyklaci. Při likvidaci nedávejte přístroj do domovního odpadu. Podporujte životní prostředí a přineste Váš přístroj do místního sběrného místa určeného pro likvidaci přístrojů nebo se vyptejte v odborném obchodě. Zbytky barev a rozpouštědla se nesmějí vylévat do kanalizace, odtokového systému, ani do domovního odpadu. Musejí se zlikvidovat zvlášť jako nebezpečný odpad. Řiďte se přitom pokyny uvedenými na obalech výrobků.

Důležité upozornění související se zárukou na produkt!

Na základě vyhlášky EU platné od 01.01.1990 ručí výrobce za produkt jen tehdy, když všechny díly pocházejí od výrobce nebo jím byly schváleny, příp. byly přístroje odborně smontovány a používány. Při použití cizího příslušenství a náhradních dílů může záruka úplně nebo částečně odpadnout.

EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na naši odpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím příslušným podmínkám: 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Příbuzné harmonizované normy:

EN 12100, EN 1953, EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233

EU prohlášení o shodě je přiloženo k produktu. V případě potřeby je možné ho znovu objednat pod objednacím číslem **2396006**.

D	J. WAGNER GMBH Otto-Lilienthal-Str. 18 88677 Markdorf T +49 0180 - 55 92 46 37 F +49 075 44 -5 05 11 69	SK	E-CORECO SK S.R.O. Kráľovská ulica 8/7133 927 01 Šaľa T +42 1948882850 F +42 1313700077	CZ	E-CORECO S.R.O. Na Roudné 102 301 00 Plzeň T +42 734 792 823 F +42 227 077 364
F	WAGNER FRANCE S.A.R.L. 12 Avenue des Tropiques Z.A. de Courtaboeuf 91978 Les Ulis Cedex T +33 0825 011 111 F +33 (0) 1 69 81 72 57	GB	WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD Innovation Centre Silverstone Park Silverstone Northants NN12 8GX T + 44 (0) 1327 368410	H	HONDIMPEX KFT. Kossuth L. u. 48-50 8060 Mór T +36 (-22) - 407 321 F +36 (- 22) - 407 852
DK	ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S Stationsvej 13 3550 Slangerup Danmark T +45 47 33 74 00 F +45 47 33 74 01	NOR	ORKLA HOUSE CARE NORGE AS Nedre Skøyen vei 26, PO Box 423, Skøyen 0213 Oslo T +47 22 54 40 19	PL	PUT WAGNER SERVICE ul. E. Imieli 27 41-605 Swietochlowice T +48/32/346 37 00 F +48/32/346 37 13
S	ORKLA HOUSE CARE AB Box 133 564 23 Bankeryd Sweden T +46(0)36 37 63 00	ROM	ROMIB S.R.L. str. Poligonului nr. 5 - 7 100070 Ploiesti ,judet Prahova T +40-344801240 F +40-344801239	CH	J. WAGNER AG Industriestraße 22 9450 Altstätten T +41 71 - 7 57 22 11 F +41 71 - 7 57 23 23
E P	MAKIMPORT HERRAMIENTAS, S.L. C/ Méjico nº 6 Pol. El Descubrimiento 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T 902 199 021 / 91 879 72 00 F 91 883 19 59	AUS	WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY. LTD., 14-16 Kevlar Close Braeside, VIC 3195 T +61 3 95 87 - 20 00 F +61 3 95 80 - 91 20	I	FHC SRL Via Stazione 94, 26013 Crema (CR) T 0373 204839 F 0373 204845